



Spectera

Notes de mise à jour - Version 1.2.2



Important !

Avant de commencer la mise à jour, débranchez les antennes de la Base Station. Cela garantit une mise à jour du micrologiciel sûre et sans problème.

Veuillez suivre ces étapes lors de l'installation du micrologiciel :

1. Débranchez physiquement les antennes de la Base Station.
2. Mettez à jour la Base Station (attendez plusieurs redémarrages automatiques).
3. Attendez que la LED de la Base Station reste verte fixe, ce qui indique que la mise à jour est terminée.
4. Rebranchez les antennes ; elles se mettront à jour automatiquement.
5. Mettez à jour vos appareils mobiles.
6. Évitez les coupures d'alimentation et assurez-vous que les batteries sont suffisamment chargées.



Table des matières

1. Vue d'ensemble du système et exigences.....	3
2. Version actuelle	5
Version 1.2.2.....	5
3. Versions précédentes.....	7
Version 1.1.0.....	7
Version 1.0.2.....	10
Version 1.0.1.....	11



1. Vue d'ensemble du système et exigences

Produits pris en charge

- Base Station
- DAD UHF (antenne)
- DAD 1G4 (antenne)
- SEK UHF (appareil mobile)
- SEK 1G4 (appareil mobile)
- Spectera WebUI

Exigences système

Recommandé pour l'hôte

- Processeur Intel i5 Dual Core/M1 Mac ou similaire
- 16 Go de RAM
- Interface LAN Gigabit
- Windows® 10 ou supérieur
- Mac OS Big Sonoma ou version ultérieure
- Réseau IPv4

Navigateurs web pris en charge pour Spectera WebUI

- Google Chrome : 125 ou version ultérieure
- Microsoft Edge : 125 ou version ultérieure
- Mozilla Firefox : 128 ou version ultérieure
- Apple Safari : 17 ou version ultérieure
- JavaScript doit être activé

Instruction d'accès

Pour démarrer l'interface WebUI auto-hébergée pour Spectera WebUI :

1. Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur : <https://deviceIP/specterawebui/>
2. Si vous vous connectez pour la première fois, définissez un mot de passe pour l'appareil et continuez en cliquant sur **Valider**.

i Étant donné que le certificat est inconnu de votre navigateur, un avertissement de sécurité apparaît lorsque vous exécutez l'application pour la première fois. Le message de sécurité dépend du navigateur que vous utilisez.



3. En fonction de votre navigateur, cliquez sur **Avancé** ou **Afficher les détails** (Safari), puis sur :

- Microsoft Edge: Continuer vers l'hôte local (non sécurisé)
- Google Chrome: Poursuivre vers l'hôte local (non sécurisé)
- Firefox: Accepter le risque et poursuivre
- Apple Safari: [...] visiter ce site Web -> Visiter ce site Web
- ou toute autre option similaire (autres navigateurs)

Mise à jour du micrologiciel

La mise à jour du micrologiciel Spectera nécessite Spectera WebUI ou le logiciel Sennheiser LinkDesk :

- sennheiser.com/base-station
- sennheiser.com/linkdesk



2. Version actuelle

Dernières informations sur le firmware Spectera et le logiciel WebUI, y compris des descriptions détaillées des fonctionnalités, des corrections de bogues et des problèmes connus.

Version 1.2.2



Important !

Avant de commencer la mise à jour, débranchez les antennes de la Base Station. Cela garantit une mise à jour du micrologiciel sûre et sans problème.

Veuillez suivre ces étapes lors de l'installation du micrologiciel :

- 1. Débranchez physiquement les antennes de la Base Station.**
- Mettez à jour la Base Station (attendez plusieurs redémarrages automatiques).
- 3. Attendez que la LED de la Base Station reste verte fixe**, ce qui indique que la mise à jour est terminée.
- Rebranchez les antennes ; elles se mettront à jour automatiquement.
- Mettez à jour vos appareils mobiles.
- Évitez les coupures d'alimentation et assurez-vous que les batteries sont suffisamment chargées.

Nouvelles fonctionnalités

Base Station

- Les modes de lien audio peuvent être vides, tout en sélectionnant les entrées et sorties audio (Audio IO) dans le WebUI

SEK

- Le LED d'état clignote en rouge lorsque l'état de la batterie est inférieur à 10 %
- Le niveau de volume In-Ear et l'état de la batterie sont affichés sur l'écran d'accueil

Spectera WebUI

- Support pour sélectionner Audio IO sans définir d'abord un mode de lien audio
- L'icône de batterie pour le SEK clignote en rouge lorsque l'état de la batterie est inférieur à 10 %



Améliorations

SEK

- Supporte les écouteurs à faible impédance

Spectra WebUI

- Le niveau LQI 1 est maintenant correctement affiché lorsque la sortie de lien est mise en sourdine

Implémentation du chiffrement des médias Dante®

Le chiffrement des médias Dante protège le contenu des flux multimédias à travers des milliers de dispositifs Dante existants en utilisant un chiffrement AES-256 fort, protégeant les médias contre l'interception ou l'accès non autorisé.

Pour mettre à jour le module Dante de la **Base Station**, veuillez vous référer à : <https://www.getdante.com/support/faq/how-to-update-your-dante-devices/>

Correction de bogues

SEK

- Le numéro de série est affiché comme "0000000000" si un SEK connecté a un décalage de FW

Spectra WebUI

- Correction de l'état réseau incorrect lors de la définition du mode IP sur "manuel" et de la passerelle sur "0.0.0.0"

Problèmes connus

Base Station

- Parfois, des redémarrages de la **Base Station** sont rencontrés, si les canaux RF sont mis en sourdine via l'interface utilisateur de la **Base Station** (c'est-à-dire depuis le panneau avant de la **Base Station**)

SEK

- Entrée MIC/Line - du bruit peut survenir dans le signal audio lorsque les câbles d'instrument et les microphones ont un blindage insuffisant

Spectra WebUI

- Dans certaines circonstances, la fonction d'identification dans l'interface Web continue de clignoter et ne s'arrête pas automatiquement après 10 secondes



3. Versions précédentes

Informations sur les versions antérieures du Spectera et Spectera WebUI, y compris des détails sur les fonctionnalités incluses, les corrections de bugs et les problèmes connus.

Version 1.1.0

Nouvelles fonctionnalités

SEK

- Ajout d'informations sur l'Égypte à la zone 14
- Ajout d'informations sur le Mexique à la zone 14
- Amélioration audio ajoutée au chemin Mic/Line pour une meilleure compatibilité microphone et instrument

Spectera WebUI

- Détection de perte de connexion ajoutée avec reconnexion automatique
- Détection de la non-correspondance de version avec la Base Station et déclenchement du recharge automatique de la page
- Ajout d'informations sur le journal des pannes et possibilité de réinitialisation

Améliorations

Base Station

- Ajout de l'étiquette électronique à la zone 5 (Afrique du Sud)
- Ajout de l'étiquette électronique à la zone 14 (Mexique)
- Rendre les notifications reconnaissables et réapparaissant, rotation parmi les notifications actives
- Ajout de données supplémentaires à l'exportation des informations du système

SEK

- L'entrée de microphone est mise en sourdine lorsqu'aucun microphone n'est branché
- Mises à jour d'affichage réduites lors du chargement dans CHG 70N-C
- Mesure de l'impédance avec une tonalité d'essai inaudible

Spectera WebUI

- Ajout de tableaux Mode de liaison audio en tant qu'info-bulles
- Meilleure visibilité des listes déroulantes dans Firefox
- Indicateur de réglages d'usine ajouté à la boîte de dialogue du mot de passe
- État de prise casque amélioré
- Contraste accru des cases à cocher pour une meilleure visibilité



- Suppression des traces de crête d'un petit balayage HF
- « Support Info » renommées en « Diagnostic Report »
- « Audio Net » et « Audio Network » remplacés par un nom dynamique (par exemple « Dante® »)
- Affichage du commutateur Mute HF en jaune, si HF est mise en sourdine et qu'au moins une antenne est liée à ce canal HF
- Modes de liaison audio triés dans les champs déroulants en fonction de la fiche technique
- Thème de couleur sélectionné enregistré dans le stockage local

Correction de bogues

Base Station

- Modification du temps de l'affichage tamisé à 2 minutes et du temps d'arrêt de l'affichage à 20 minutes
- LED de statut fixe s'allumant en jaune pendant le mode veille lors du changement de propriété HF
- Dante ne fonctionne pas après la fin du mode veille

SEK

- Phase d'entrée micro inversée

Problèmes connus

Base Station

- Parfois, des redémarrages de la Base Station se produisent si les canaux HF sont mis en sourdine sur l'interface utilisateur de la Base Station (c'est-à-dire depuis le panneau avant de la Base Station)
- La puissance HF est réglée à un minimum après la réinitialisation des réglages d'usine
- Impossible de régler les modes de liaison audio par le biais de LinkDesk après la mise à jour réussie du micrologiciel de la Base Station et des appareils mobiles.

Solution: n'utilisez pas Spectra WebUI et LinkDesk en parallèle pendant la mise à jour du micrologiciel de la Base Station.

SEK

- Impact possible des cas d'utilisation bidirectionnelle simultanée sur le bruit de fond au niveau de l'entrée Mic/Line de l'unité portable
- Aucun avertissement de type « batterie faible » sur l'appareil
- Entrée Mic/Line : présence de bruit possible dans le signal audio lorsque les câbles des instruments et les microphones ne sont pas suffisamment blindés
- L'ID FCC manque pour la licence Canada à l'écran SEK



- Un système SEK montre parfois un indice de qualité de liaison (LQI) = 2 lors de la commutation vers 536 MHz
- La LED est allumée en rouge pendant le chargement

Spectera WebUI

- L'interface Spectera WebUI s'est figée sur Safari après le passage de macOS en mode d'écran verrouillé
- Chevauchement des antennes RSSI principale et dominante



Version 1.0.2

Correction de bogues

- Prise en charge de la nouvelle révision du matériel SEK

Problèmes connus

SEK

- Impact possible des cas d'utilisation bidirectionnelle simultanée sur le bruit de fond au niveau de l'entrée MIC/Line de l'unité de poche
- Aucun avertissement de type « batterie faible » sur l'appareil
- Entrée MIC/Line : présence de bruit possible dans le signal audio lorsque les câbles des instruments et les microphones ne sont pas suffisamment blindés



Version 1.0.1

Nouvelles fonctionnalités

Base Station

- Ajout de la page « Dante » au menu de la Base Station pour vérifier le statut et les adresses IP
- Ajout de la page « Casque » au menu de la Base Station pour permettre à l'utilisateur de sélectionner et d'écouter la liaison audio à partir de la prise « Casque »
- Affichage de la barre d'icônes sur l'écran « Main » pour visualiser le statut des connexions physiques de la Base Station

SEK

- Mesure automatique de l'impédance du casque avec réglage de l'alimentation et du compresseur lors de la détection de la fiche
- Affichage de l'amplification d'entrée du microphone au niveau des cinq mesures LED

Spectera WebUI

- Balayage des fréquences : il est possible de cliquer sur des balayages de courte durée pour accéder, en guise de raccourci, à la page des balayages plus longs
- Nouveau widget “Audio Interfaces”
- Nouvelle vue matricielle “Audio IO”
- Nouveau widget “Base Station”
- Nouveau widget “RF Configuration” (nouveaux balayages RF de courte durée, plus d'informations sur l'antenne)
- Nouvelles propriétés d'antenne (interférence et température)
- Ajout du mode walk test
- Ajout de la collecte des données Matomo
- Ajout de la sélection de la sortie audio par défaut

Améliorations

Base Station

- Effacement du résultat du balayage de fréquence précédent lors de la mise à jour de la configuration
- Possibilité de ne pas autoriser la désactivation de toutes les interfaces de sortie audio
- Ajout d'autres régions couvertes par les licences

SEK

- Abandon de la mise à jour lorsque la liaison est perdue



Spectera WebUI

- Remplacement du nom du mode de liaison audio “Deactive” par “None”
- Audiomètre : réinitialisation en fonction du statut de l’appareil
- Déplacement vers l’infobulle des messages d’échec de la mise à jour et des droits d’utilisation de la Base Station
- Informations plus précises sur les interférences grâce à la nouvelle « puissance résiduelle »
- Remplacement de la sélection du canal RF des appareils mobiles par une case à cocher
- Activation de la sélection du canal RF pour les appareils mobiles uniquement si cela est possible
- Balayage de fréquence : amélioration des informations et des symboles, ajout de l’horodatage, amélioration de l’exportation au format CSV
- Mise à jour des icônes relatives aux informations, aux vérifications, aux avertissements et aux erreurs
- Uniformisation des options d’information, d’identification et de luminosité pour les appareils mobiles et la table d’antenne
- Augmentation du nombre de valeurs « Volume min » sélectionnables
- Intégration de nouvelles valeurs pour la tonalité d’essai dans le menu déroulant
- Changement complet du système d’utilisation RF et ajout d’une infobulle
- Champ de modification de la fréquence RF grisé lors d’un transfert en attente
- Améliorations multiples pour le navigateur Safari (Mac)

Correction de bogues

- Corrections de bogues et optimisations diverses

Problèmes connus

SEK

- Impact possible des cas d’utilisation bidirectionnelle simultanée sur le bruit de fond au niveau de l’entrée MIC/Line de l’unité de poche
- Aucun avertissement de type « batterie faible » sur l’appareil
- Entrée MIC/Line : présence de bruit possible dans le signal audio lorsque les câbles des instruments et les microphones ne sont pas suffisamment blindés

